



## انواع روش‌های بازیافت پلی اتیلن ترفاتلات



پلاستیک‌ها به طور کلی موادی با مقاومت بالا هستند که با اسید، باز و مواد شیمیایی معمول به سختی واکنش می‌دهند. این مواد کاملاً در برابر میکرو ارگانیزمهای مقاوم بوده و در نتیجه زیست تخریب پذیر نیستند. لذا دورریز ضایعات پلاستیکی با فرایندهای عملیاتی مواد جامد و مایعات معمول امکان پذیر نمی‌باشد. چنانچه مواد پلاستیکی به شیوه‌های معمول سوزانده شوند، گازهای سمی تولید می‌کنند. لذا جمع آوری و سیستم جداسازی مناسب ضایعات مواد پلاستیکی و فرآیندهای بازیافت در مورد آنها به کار برده نمی‌شود. یکی از پرمصرف ترین پلاستیکها، پلی (اتیلن-ترفاتلات) با نام اختصاری PET است. پلی (اتیلن-ترفاتلات) در زمینه‌های مختلف چون الیاف، فیلم‌ها، غشاها، بطری‌های نوشیدنی، فیلم برای قالبگیری فشاری و صنایع بسته بندی فیلم‌های رادیوگرافی و نوارهای ویدیویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از فراوان ترین انواع ضایعات PET بطری‌های نوشیدنی است و بازیافت ضایعات بطری این پلیمر اهمیت زیادی پیدا کرده است. شایان ذکر است که بازیافت PET یکی از موفق ترین نمونه‌های بازیافت پلیمرها بوده و انواع بازیافتهای مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی برای این پلیمر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### بازیافت مکانیکی

این روش به نوعی مرحله آماده سازی برای بازیافتهای فیزیکی و شیمیایی می‌باشد. بطریهای نوشیدنی PET شامل چندین نوع ماده هستند که عبارتند از PET ::، پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE)، آلومینیوم، کاغذ، فیلم پلاستیکی و چسب که همگی قبل از به کارگیری PET باید جدا شوند چرا که آلاینده‌ها آزرگترین عامل نزول خواص فیزیکی و شیمیایی PET بازیافته در حین فرایند می‌باشند. از انواع آلاینده‌ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- 1- آلاینده‌های تولیدکننده اسید
- 2- آب
- 3- آلاینده‌های رنگی
- 4- استالدھید

### Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN .....

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

[www.parsethylene-kish.com](http://www.parsethylene-kish.com)



### الف- فرآیندهای مکانیکی

دو روش در این مرحله از بازیافت PET توسعه یافته است. در روش اول، بطریها تکه شده، به واحد فرایند- جایی که به قطعات کوچک خرد میشوند- منتقل می‌گردد. براده‌ها در حجم و سرعت بالا به PET، HDPE، آلومینیوم، کاغذ و باقیمانده به صورت چسب جدا میشوند. در روش دوم، کل بطریها در فرم اولیه به واحد فرایند منتقل شده و در آنجا برچسب و کاپ پایه طی یک فرایند مکانیکی جدا و بخش PET از بطریها به صورت جداگانه شسته و خرد میشوند.

حسن روشن اول این است که نیازمند هزینه کمتری چهت انتقال بطریهای خرد شده است و امکان تاسیس واحدهای فرایندی با حجم کاری بالا را فراهم میکند که منجر به کاهش هزینه‌ها می‌گردد. در مقایسه، روش دوم دارای این حسن است که هر مرحله با دقیق و نظارت بیشتری انجام می‌گیرد تا بازیافتی خالصتری به دست آید.

### ب- جداسازی بعد از گرانول سازی

گرانولها علاوه بر HDPE ممکن است حاوی PET باشد کاپ پایه، آلومینیوم از دریوش و حلقه بخش گردن بطری، برچسبهای کاغذ یا فیلمهای پلاستیکی (PP)، چسب برای چسباندن برچسب و بعضی موقع پوششی از PVC باشند. جداسازی تمامی این آلاتی‌های در گرانولها الزاماً است. به طور کلی یک فرآیند چند مرحله‌ای گیرد که شامل شستشو با آب یا کلال مناسب، جداسازی استیل با آهنربا، جداسازی آلومینیوم از طریق دستگاه الکترواستاتیک و روش شناوری برای جداسازی پلاستیکهایی که دانسیته متفاوتی از PET دارند میباشد.

### ج- جداسازی بطریهای PVC

فلسهای PVC بازیافت شده باید عاری از PVC باشند چرا که در فرآیندهای بعدی مشکل آفرین خواهد بود. به طور مثال، در فرایند بازیافت فیزیکی که نیازمند حرارت بالا است، این حرارت منجر به تخریب و تجزیه PVC باقیمانده در مخلوط شده و در نتیجه باعث افت خواص و تیره شدن موضعی قطعات می‌گردد. جداسازی PVC در اروپا اهمیت بالایی دارد چرا که بطریهای PVC به مقدار زیادی در محصولاتی که حاوی نوشیدنی‌های کربناتی هستند به کار می‌روند.

### د- جداسازی برچسب

### هـ- شستشوی گرانولها

گرانولها برای خارج سازی چسبها، گرد و خاک، شیره شیرین و دیگر بقایایی که قابلیت آلوده کردن براده‌ها را دارند، باید شسته شوند. محیط شستشو عموماً آب داغ (71- 85 °C) است تا اتیلن وینیل استات (EVA) یا دیگر چسبها مشابه حل شوند. این چسبها در دمای بالامیتوانند ترکیباتی اسیدی تولید کنند که منجر به گسترش ملکولهای PET میشود، بنابراین باید حتماً شسته شوند. افزودنی‌هایی مثل سود سوزآور، پاک کننده‌ها، امولسی فایرها و یا مواد خاص دیگری به آب شستشو اضافه میشوند تا از رسوب مجدد EVA روی گرانولها جلوگیری به عمل آورند. آب شستشو به طور معمول سیرکوله میشود تا محصولات ناشی از ضایعات آب و مواد شیمیایی افزودنی مورد استفاده به حداقل برسند. شستشو در تانک همزن دار و یا خط انتقال صورت می‌گیرد. امروزه در یک روش مدرن از ازت مایع استفاده میشود تا آلتینه‌های سطحی و چسب از بین بروند.

### Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN .....

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

[www.parsethylene-kish.com](http://www.parsethylene-kish.com)



### و- خرد کردن و تمیز کردن در حالت سرد

خرد کردن بطریهای PET در دمای زیر  $-130^{\circ}\text{C}$ , پولکهای شکننده ای در ابعاد  $16/3-8/1\text{ in}$  ایجاد می کند که عاری از هرگونه باکتری هستند.

### ز- جداسازی HDPE

براهه های HDPE از PET طریق روش اختلاف دانسیته جداسازی می شوند. محلوتی از گرانولها در آب ریخته شده و در یک تانک شناوری قرار می گیرند. گرانولهای سبک HDPE به صورت دائمی روی سطح مایع شناور می مانند و گرانولهای PET سنگین تر در انتهای تانک جمع آوری می شوند.

### ح- استفاده از حاللهای برای خارج سازی آلاینده ها

ضایعات PET ممکن است با قسمتهایی از بطری که از مواد دیگر ساخته شده اند و یا موادی که از انواع بطریهای دیگری که به صورت اتفاقی در چرخه بازیافت وارد شده اند آلوده شوند. همچنین بطریها ممکن است با مایعات و محنتیات داخل آنها آلوده شده باشند، لذا حاللهایی برای خالص سازی گرانولهای PET استفاده می شوند تا ناخالصیهای موجود را حل کرده و از بین ببرند.

### ط- خشک کردن گرانولها

#### بازیافت فیزیکی

بعد از اتمام بازیافت مکانیکی، گرانولهای RPET (پلی اتیلن ترفتالات بازیافت شده) به تنها یی و یا به صورت ترکیبی با خالص اولیه PET یا آلیاژی از پلیمرهای دیگر برای تولید قطعاتی که عموماً خواص و کیفیت بالایی ندارند مورد استفاده قرار می گیرند. عمدت ترین ایراد این روش بازیافت، افت خواص محصول در طی هر سیکل از فرایند میباشد که این مسئله به دلیل کاهش جرم ملکولی رزین بازیافتی است که با گسستن زنجیرها از طریق واکنشهای هیدروبز توسط آب و با ناخالصیهای اسیدی باقی مانده و با تخریب در اثر گرما رخ می دهد. لذا روش بازیافت فیزیکی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

#### بازیافت شیمیابی

بین روشهای دیگر بازیافت پلیمرها، بازیافت شیمیابی اکثر پلیمرهایی که از پلیمریزاسیون تراکمی به دست آمده اند و حساس به پاره شدن زنجیره پلیمری هستند بسیار مورد توجه میباشد.

پلی آمیدها، پلی اوره تان ها، پلی استرها جزو این گروه پلیمرها می باشند PET. یکی از پلیمرهایی است که به روش شیمیابی بازیافت می شود و میتوان گفت که بازیافت PET همزمان با تولید آن در مقیاس صنعتی عرضه گردید. به صورتی که از این روش برای از بین بدن ضایعات چرخه تولید PET استفاده شد. گستردگی محصولات به دست آمده از این روش یکی از دلایل بازیافت شیمیابی پلی اتیلن ترفتالات است.

### Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN .....

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

[www.parsethylene-kish.com](http://www.parsethylene-kish.com)



روشهای تخریب شیمیایی ضایعات PET با توجه به دلایل عملی به گروههای زیر تقسیم میشوند:

- I- مтанولیز methanolysis
- II- گلیکولیز glycolysis
- III- هیدرولیز hydrolysis
- IV- آمونولیز ammonolysis
- V- آمینولیز aminolysis
- VI- روشهای دیگر -

تاکنون عمدتاً مтанولیز و گلیکولیز در مقیاس صنعتی استفاده میشود. البته در سالهای اخیر تولید محصولات میانی الیگومری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و گلیکولیز اهمیت بیشتری یافته است .

### متانولیز

در این روش PET توسط مтанول در دمای های بالا و تحت شرایط فشاری بالا تخریب می گردد. محصولات اصلی مтанولیز PET عبارتند از: دی متیل ترفتالات (DMT) و اتیل گلیکول (EG) که مواد اولیه تولید همین پلیمر نیز محسوب می گردد.

امکان قرار دادن واحد مтанولیز PET در خط تولید آن یکی از مزیت های این روش است در این صورت کلیه ضایعات PET در چرخه تولید قابل بازیافت می شوند.

کلیه روشهای مختلف مтанولیز شرایط واکنش مشابهی دارند، به عنوان مثال میتوان به فشار 4-2 مگاپاسکال و دمای 180-280 سانتیگراد اشاره داشت .

باید در نظر داشت که واکنش مтанولیز تنها در حضور کاتالیزورهایی که مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: استات کبالت، نمکهای منگنز چون استات و فسفات منگنز، فسفات کلسیم، اکسیدها و هیدروکسیدهای فلزات قلیایی و قلایایی خاکی، سیلیکات سدیم و اکسید قلع که استات روی بیشترین مصرف را به خود اختصاص می دهد. در پایان واکنش، کاتالیزور باید حتماً غیرفعال گردد، در غیر اینصورت در بخش های بعدی فرایند، واکنش ترانس استریفیکاسیون EG با DMT امکان پذیر می گردد که باعث کاهش مقدار DMT خواهد شد. در انتهای، بعد از رسوب دادن DMT حاصله از مخلوط واکنش آن را سانتریفیوژ کرده و بلورینه می کنند. متابولیز PET در غیاب کاتالیزور شامل سه مرحله است: مرحله اول شامل تخریب زنجیرها و کوتاه شدن طول زنجیر به یک سوم طول اولیه میباشد. در مرحله دوم زنجیرها به الیگومرها تبدیل میشوند و مرحله سوم تبدیل الیگومرها به مونومرها که تنها در حضور کاتالیست انجام میگیرد و چنانچه کاتالیزور وجود نداشته باشد، درصد تولید PET باقیمانده بالا .

### گلیکولیز

یکی از روشهای مهم بازیافت شیمیایی ضایعات PET، گلیکولیز است. این فرایند بیشتر در مقیاس صنعتی انجام میشود. در صورت انتخاب شرایط اولیه مناسب گلیکولیز جزئی PET، نتیجه فرآیند، الیگومرهای کوچک میباشد که طول زنجیرهای آنها به شرایط عملیاتی بستگی دارد. این خاصیت در تهیه رزینهای پلی استر مطلوب میباشد، اما مشکلاتی را بوجود می آورد. به دلیل واپلیمریزاسیون جزئی واکنش، امکان حذف مواد رنگزآنیست و استفاده مجدد از محصولات آن در تولید PET باید با اختلاط مواد اولیه خالص همراه باشد. در غیر اینصورت PET

### Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN .....

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

[www.parsethylene-kish.com](http://www.parsethylene-kish.com)



به دست آمده شفافیت لازم را نخواهد داشت. محصولات این روش در تولید رزین های پلی استر غیراشباع (UPR)، اسفنجهای پلی یورتان (PU) و پلی ایزوسیانورات ها کاربرد یافته اند.

نوع و مقدار گلایکول های مصرفی در این روش، بر ویژگیهای محصولات نهایی آن تأثیر چشمگیری دارند. گلایکولهای رایجی که در این روش مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: اتیلن گلایکول (EG)، 1,4-بوتان دی ال، نوپنتیل گلایکول (NPG)، پروپیلن گلایکول (PG) و دی اتیلن گلایکول (DEG). در بین گلایکولهای مذکور بیشتر DEG، EG، PG در واپلیمریزاسیون PET مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی ها نشان می دهند که در بین این سه گلایکول، EG بهترین عملکرد را در گلیکولیز PET دارد و DEG ضعیف ترین عملکرد را از خود نشان می دهد.

از طرفی نسبت گلایکول به PET بر روی خواص نهایی محصول بسیار مؤثر می باشد. تحقیقات نشان می دهند که با افزایش نسبت گلایکول به PET تعادل بین مونومر و الیگومر در واکنش، سریعتر اتفاق می افتد و محصول نهایی دارای درصد کمتری از الیگومرهایی با جرم ملکولی بالا می باشد.

اما نسبت بالای PET به گلایکول که جهت دستیابی به الیگومرهایی با جرم ملکولی بالاتر مناسب است میتواند مشکلاتی در امر اختلاط ایجاد کند. لذا برای رفع مشکل از محملی مثل زایلن استفاده می کنند. زایلن باعث افزایش سرعت واکنش می گردد چراکه EG در زایلن حتی در دمای بالا حل نمی شوند ولی محصولات گلیکولیز حل می شوند لذا با انتقال محصولات از فاز واکنش (قطرات معلق گلایکول و PET به محمل زایلن، واکنش از تعادل خارج می شود و واکنش بیشتر پیش می رود. از طرف دیگر جداسازی محصولات گلیکولیز با استفاده از زایلن آسان تر است .

منبع: نشریه PET

### Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN .....

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

[www.parsethylene-kish.com](http://www.parsethylene-kish.com)